

Unità riservata a cantieri e/o operatori del settore. Con valenza esemplificativa e non esaustiva si segnalano le anomalie/difettosità riscontrate ed i relativi lavori da doversi eseguire:

- Batterie: da sostituire quelle presenti, in quanto non tengono la carica. Da implementare in quanto ne manca almeno una
- Corrimano in acciaio inox – lato dritto zona di prua : il secondo candeliere risulta gravemente piegato ed anche la parte del corrimano soprastante risulta deformato. Da riparare e/o sostituire.
- Dotazioni di sicurezza: da sostituire quelle scadute, da implementare con quelle mancanti
- Murata di sinistra: lo spoiler (copri griglie areazione) risulta scollato/staccato. Da ripristinare
- Murata di sinistra: n.1 graffio nel gelcoat nella parte bassa di poppa in prossimità della striscia adesiva di abbellimento di color grigio, anch'essa graffiata.
- Murata di sinistra: piccola abrasione (con vetroresina a vista) sullo spoiler di poppa
- Murata di dritta: alcuni leggeri graffi nella zona di prua vicino all'oblò di prua
- Murata di dritta: striscia adesiva di color grigio graffiata rovinata.
- Mascone di prua: lato sinistro: riscontrati alcuni ritocchi in gelcoat.
- Nella cabina di poppa i celini hanno assunto in una parte una colorazione „porpora “. Non si comprende se è stata una infiltrazione o sono stati semplicemente macchiati.
- Frigo esterno: parte bassa ossidata
- Sulla centralina della passerella di poppa sono presenti segni di ossidazione sui giunti in metallo.
- Zinchi: da sostituire
- Piano del tavolino del pozzetto di poppa: da riparare/sostituire
- Tendalini / cappe di protezione: sono presenti a bordo ma non in buone condizioni di manutenzione
- Pinnetta del piede motore di sinistra con leggeri segni di impatto. Da saldare